

施設補修実施集計表

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
4月25日	A階段出口地上のタイル剥がれ補修	セメダインを使用し、タイル剥がれの補修を実施。	自社	0円
		平成28年4月計		0円
5月2日	B2階事前精算機不具合修理	①自動補充後、硬貨識別機異常が発生し復旧しない。また、レシートプリンターの蓋を閉めても用紙がカットされないことがあった。①については処置し復旧、②については、処置し静観。(保守契約内にて実施)	三菱プレシジョン㈱	0円
5月23日	EVホール引戸調整	平成27年10月26日に地上部EVホール引戸の修繕工事を実施したが、その引戸の具合が悪いため調整を実施。(保守契約内にて実施)	文化シャッター㈱	0円
5月26日	茅ヶ崎側女子トイレタンクの水漏れ修理	女子トイレタンクに水漏れが生じたため、業者委託により修繕を実施。	株式会社加藤工務店	15,552円
		平成28年5月計		15,552円
6月1日	EVホール引戸調整	平成27年10月26日に地上部EVホール引戸の修繕工事を実施したが、その引戸の具合が悪いため再調整を実施。(保守契約内にて実施)	文化シャッター㈱	0円
6月23日	在否制御盤修繕	地下2階に設置されている在否制御盤が、漏水により車室No102～133及びNo173～200の超音波感知器、招き灯が動作できなくなつたことから、在庫部品の交換により修繕を実施した。	三菱プレシジョン㈱	0円
6月26日	硬貨運別機修繕	長期使用により選別機内ベルトが摩耗し、切斷の危険性があることからベルトの交換を実施。	グローリー㈱	49,518円
6月29日	乳幼児用ベットのボルト調整	多目的トイレ乳幼児用ベットのボルトが緩んでいたため、締め直しを実施。	(㈱オリエント総業	0円
		平成28年6月計		49,518円
7月12日	監視カメラ設備修繕	平成28年6月に行つた定期保守点検の結果、機器の一部に不具合が生じていたことから、修繕を実施。4分割ユニット、変倍ズームレンズ部品、冷却ファン部品の交換を実施。	ピクタービスエンジニアリング㈱	299,592円
		平成28年7月計		299,592円
8月10日	出口精算機紙幣リーダー異常修理	紙幣リーダーを交換。テスト及び運用にて動作確認を実施。保守契約内にて対応。	三菱プレシジョン㈱	0円
8月12日	防潮板修繕	C階段防潮板ドアヒンジの修繕を実施。	有限会社アーキアシスト	56,160円
8月29日	有人精算機操作キー修理	キースイッチ分解後、組み直しを実施。テスト及び運用にて動作確認を実施。保守契約内にて対応。	三菱プレシジョン㈱	0円
		平成28年8月計		56,160円
9月11日	入口ゲートバー事故破損部品交換	バーホルダー用キーシリンダー、ヒューズを交換した。	三菱プレシジョン㈱	加害者と負担調整済み
9月27日	入口ゲートバー事故破損部品交換	バーホルダー用キーシリンダー、ヒューズを交換した。	三菱プレシジョン㈱	加害者と負担調整中
		平成28年9月計		0円

施設補修実施集計表

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
10月3日	監視カメラ設備修繕	カメラ本体の電源部品の不良により屋外監視カメラの画像が出なくなってしまったことから、電源回路基板部品の交換をおこなった。	ピクタービスエンジニアリング㈱	36,504円
10月21日	車両検知器の誤作動	水洗い清掃後、合流注意灯が止まらなくなつたことから、業者を呼び調査を行つた結果、車両検知器の誤作動が原因であった。車両検知器のリセットを行い、動作良好を確認した。(保守契約内)	三菱プレシジョン㈱	0円
		<b>平成28年10月計</b>		<b>36,504円</b>
11月3日	D階段中扉のランス落としの交換	D階段中扉のランス落としが経年劣化により不調となつたことから交換を行つた。また、D階段以外の中扉のランス落としについても調整を行つた。	自社	0円
11月15日	網フェンスの交換による現状復旧	9月8日に発生した自損事故での網フェンスの破損について、網フェンスの交換を行い現状復旧した。	株式会社廣建	加害者負担
		<b>平成28年11月計</b>		<b>0円</b>
12月13日	バーホルダー等の交換による現状復旧	バーホルダー等の交換 9月11日に発生した自損事故でのバーホルダーの破損について、バーホルダー及びキーシリンダー、ヒューズの交換を行い現状復旧した。	三菱プレシジョン㈱	加害者負担
12月13日	入口発券機の発券ユニット交換	入口発券機の発券機の発券ユニット交換した。(保守契約内)	三菱プレシジョン㈱	0円
12月13日	事前1精算機の10円投入・払出不具合の解消	10円がホッパーに詰まつたり、集計時に実数と印字に誤差が生じたため、ホッパー内の清掃を行い、投入・払出のテストにて正常動作を確認した。(保守契約内)	三菱プレシジョン㈱	0円
12月13日	B2身障者スペース招き灯交換	経年劣化により故障していたB2身障者スペース招き灯を交換し、正常動作を確認した。インターホン等の交換は、次月以降を予定。(右記金額は、インターホン等の交換含む全体会員の金額)	三菱プレシジョン㈱	254,880円
12月23日	A・B階段中扉のランス落としの交換	A・B階段中扉のランス落としが経年劣化により不調となつたことから交換を行つた。	自社	0円
12月28日	事前1精算機の硬貨一括ユニットの交換	10円がホッパーに詰まつたり、集計時に実数と印字に誤差が生じたため、硬貨一括ユニットを交換し、不具合を解消した。(保守契約内)	三菱プレシジョン㈱	0円
12月31日	11月11の柱への接触事故を受けての安全対策	柱への接触しないよう、事故現場及びB1鍛冶側の柱へダイヤテープ(反射材)利用し、B1茅ヶ崎側、B2の柱についても同対応をおこなつた。今後、B1茅ヶ崎側、B2の柱についても同対応をおこなつていく。(部材のみ購入)	自社	48,060円
		<b>平成28年12月計</b>		<b>302,940円</b>
2017/1/10 ,12, 24	消防不良箇所修繕及び防災盤部品の交換	誘導灯(27台)のバッテリー交換、及び、防災盤部品(受信機用プリンター、レギュレーーター)の交換を実施した。	三洋装備	451,440円
1月18日	出口車番トリガーセンサーの作動確認	1月18日に発生した出口車番トリガーセンサーポールへの接触事故について、センサーポールの交換については、今後実施する。(加害者負担)	三菱プレシジョン㈱	加害者負担
1月27日	出庫警報灯センサーの取付	経年劣化によりループコイルの反応が悪く出庫警報灯が作動しない恐れが生じたため、レガシセンサーの取付作業をおこなつた。	三菱プレシジョン㈱	211,220円
1月29日	B階段防潮板のランス落としの交換	B階段防潮板のランス落としが経年劣化により不調となつたことから交換を行つた。	自社	0円
		<b>平成29年1月計</b>		<b>662,660円</b>
2月6日	出口精算機硬貨識別機異常の復旧	出口精算機にて硬貨識別機異常が発生し、硬貨が払い出されない現象が起きた。硬貨ユニットの100円ホットペーパー払い出し部に紙が詰まっていたことが原因であった。詰まりを除去し、硬貨ユニット清掃後、テスト及び運用にて動作良好を確認した。(保守契約内)	三菱プレシジョン㈱	0円
2月17日	エレベーター1号機工具の解消	エレベーター1号機工具用安全装置が動作しないため、ドア開閉装置を確認し、ドア開閉状態に異常がないことを確認した。小石を除去し、ドアを開閉状態に異常がないことを確認した。(保守契約内)	㈱日立ビルシステム	0円

施設修繕実施集計表

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
2月23日	A,B階段煙感知器誤動作 動登報	強風及び降雨により、煙感知器に湿気が侵入したことが誤作動の原因であった。煙感知器の内部を清掃し、作動良好を確認した。	自社	0円
		平成29年2月計		0円
3月13日	蛍光灯、グローの交換	入口満空灯内の蛍光灯及びグローを保全交換した。（保守契約内）	三菱プレシジョン㈱	0円
3月13日	トリガーセンサーボールの交換	1/18事故に伴い、トリガーセンサーボールの交換作業を実施した。	三菱プレシジョン㈱	加害者負担
3月28日	インターホン（子機）の交換	インターホン（子機）の不良により通話不可の状態となっていたことから、交換を実施した。（右記金額は、12/13に実施したた引き戻し等の交換含む全体の金額）	三菱プレシジョン㈱	254,880円
3月30日	超音波センサーの調整	車室63の超音波センサーが接触不良となり、空車時に赤点灯する現象が生じたことから、超音波センサーの清掃・端子の締め直しを実施し、動作良好を確認した。（保守契約内）	三菱プレシジョン㈱	0円
		平成29年3月計		254,880円